

UT200A/B

使用手册

一、概述

UT200A/B是一种性能稳定，安全、可靠的3 1/2位数字钳形表(以下简称钳表)。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心，全量程的过载保护电路，独特的外观设计使之成为性能优越的专用电工仪表。

钳表可用于测量交直流电压、交流电流、电阻、二极管、电路通断等。

本使用说明书包括有关的安全信息和警告提示等，请仔细阅读有关内容并严格遵守所有的警告和注意事项。

二、开箱检查

打开包装盒，取出仪表，请仔细检查下列项目是否缺少或损坏：

- | | |
|----------|----|
| 1. 使用说明书 | 一本 |
| 2. 表笔 | 一付 |
| 3. 保用证 | 一张 |

如果发现任何一个项目缺少或损坏，请立即与您的供应商进行联系。

三、安全工作准则

请注意“警告标识  及警告字句”。警告表示对使用者构成危险、对仪表或被测设备可能造成损坏的情况或行动。

本仪表严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1和IEC1010-2-032安全标准进行设计和生产，符合双重绝缘、过电压CAT II 600V、CAT III 300V和污染等级2的安全标准。如果未能按照有关的操作说明使用钳表，则可能会削弱或失去钳表为您提供的保护能力。

1. 使用前应检查钳表和表笔，谨防任何损坏或不正常的现象。如发现本钳表表笔、壳体绝缘已明显损坏以及液晶显示器无显示等，或者您认为本钳表已无法正常工作，请勿再使用本钳表。
2. 后盖及电池盖没有盖好前严禁使用钳表，否则有电击危险。
3. 在进行测量时，切记手指不要超过表笔挡手部位，不要接触裸露的电线、连接器、没有使用的输入端或正在测量的电路，防止触电。
4. 测量前功能开关必须置于正确位置，严禁在测量进行中转换档位，以防损坏钳表。
5. 不要在钳表终端及接地之间施加600V以上电压，以防电击和损坏钳表。
6. 当仪表在42V直流电压或是30V交流有效值电压下工作时，应小心操作，此时会有电击的危险存在。
7. 不要测量高于允许输入值的电压或电流，在不能确定被测量值的范围时，须将功能量程开关置于最大量程位置。进行在线电阻、二极管或电路通断测量之前，必须先将电路中所有电源切断，并将所有电容器放电。测量完毕，要断开表笔与被测电路的连接，并从钳表输入

8. 当液晶显示器显示“”标志时，应及时更换电池，以确保测量精度。钳表长期不用时，应取出电池。
9. 请勿随意改变钳表内部接线，以免损坏仪表和危及安全。
10. 不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放、使用钳表。
11. 维护保养请使用软布及中性清洁剂清洁仪表外壳，切勿使用研磨剂及溶剂，以防外壳被腐蚀，损坏仪表、危及安全。

四、国际电气符号


	双重绝缘		接地
	警告提示		AC(交流)
	DC(直流)		蜂鸣通断
	二极管		表内电池不足
	AC或DC(交流或直流)		
	符合欧洲共同体(European Union)标准		

五、综合指标

1. 最大显示：1999自动极性显示
2. 测量方法：双积分A/D转换器。
3. 过量程提示：LCD最高位显示“1”。
4. 采样速率：每秒2~3次
5. 极性显示：自动。
6. 电池欠压提示：
7. 钳头开启最大尺寸：直径28mm
8. 预测电流导线最大尺寸：直径26mm
9. 测试位置误差：测量电流时因为未将待测源置于适当位置而产生±1%读值误差。
10. 传感器种类：AC测量的钳形互感器
11. 工作温度：0~ 40°C (32°F~104°F)
12. 存储温度-10~ 50°C (14°F~122°F)
13. 相对湿度：0°C~ 30°C 以下≤75%，30°C~40°C ≤50%
14. 电磁兼容性：在1V/m的射频场下：总精度=指定精度+量程的5%，超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
15. 供电电源：6F22 9V
16. 外形尺寸：208x76x30mm
17. 重量：约260g (含电池)

六、外形结构图(见图1)

1. 钳头
2. LCD显示窗
3. 键键组
4. 输入端口
5. 钳头板机
6. 测量功能转盘

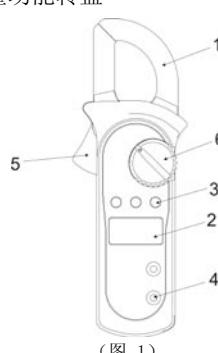

(图 1)

七、按键功能

开关位置	功能说明
POWER	电源按键
	背光按键
HOLD	数据保持键


八、测量操作说明

1. 操作前注意事项：

- 1) 将POWER开关按下，检查9V电池，如果电池电压不足，“”将显示在显示器上，这时则需更换电池。
- 2) 测试笔插孔旁边的“”符号，表示输入电压或电流不应超过示值，这是为了保护内部线路免受损伤。
- 3) 测试之前，功能开关应置于你所需要的量程。

2. 交流电流测量(见图2)


- 1) 将转盘功能开关置于合适的档位：2A/20A/200A (UT200A) 20A/200A/600A (UT200B) 如不清楚被测值时，请选择最高量程档位。
- 2) 用钳头卡住单根被测量导线，调整被测导线与钳头垂直并处于钳头的几何中心位置，检查钳头应闭合良好。若同时测量两个或以上的电流导体，测量读数会是错误的。
- 3) 此时LCD读数即为被测交流电流值。

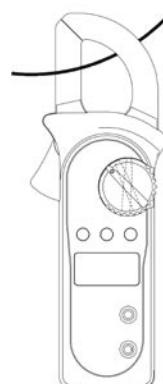

(图 2)

3. 直流电压档(见图3)


- 1) 将转盘功能开关置于600V 档。
- 2) 将红表笔插入“V”插孔，黑表笔插入“COM”插孔，表笔并联到待测负载上。
- 3) 此时LCD显示数值即为被测直流电压值，红表笔连接一端为正。
- 4) 如LCD显示“-”号，则红表笔连接一端为负。

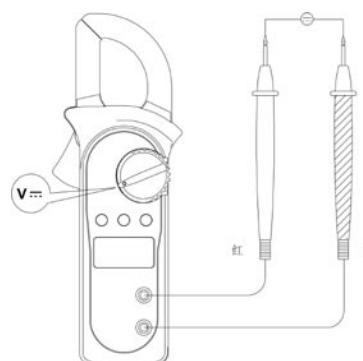

(图 3)

4. 交流电压档(见图4)


- 1) 将转盘功能开关置于600V 档。
- 2) 将红表笔插入“V”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔, 表笔并联到待测负载上。
- 3) 此时LCD显示数值即被测交流电压值。

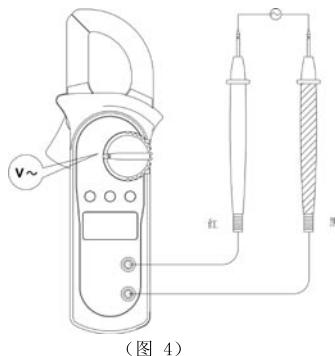

(图 4)

5. 电阻测量(见图5)


- 1) 将转盘功能开关置于20kΩ 档。
- 2) 将红表笔插入“Ω”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔, 表笔并联到待测负载上。
- 3) 此时LCD显示数值即被测电阻值。当被测电阻大于20kΩ 或开路时, LCD最高位显示“1”。

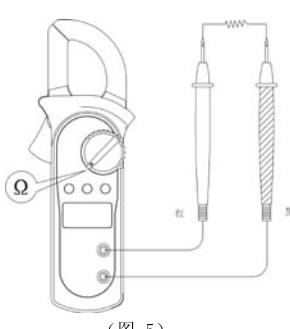

(图 5)

6. 二极管及通断测试(见图6)

- 1) 将转盘功能开关置于 $\blacktriangleright\cdot\cdot\mid$ 档。
- 2) 将红表笔插入“ $\blacktriangleright\cdot\cdot\mid$ ”插孔, 黑表笔插入“COM”插孔。
- 3) 测量二极管时, 将红表笔接二极管正端, 黑表笔接二极管负端, 此时LCD显示被测二极管正向压降近似值, 硅管0.5~0.7V, 锗管: 0.2~0.3V, 反之LCD最高位显示“1”。
- 4) 当被测元件或回路电阻小于10Ω 时, 蜂鸣器发声, 开路时LCD最高位显示“1”。

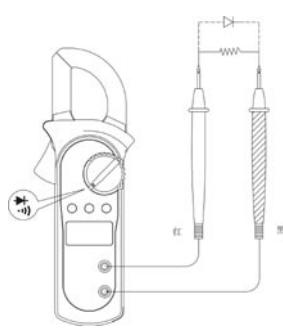

(图 6)

九. 技术指标

误差极限: $\pm (a\% \text{读数} + \text{字数})$, 保证期一年
环境温度: 18~28°C
环境湿度: 不大于75%RH

1、直流电压测量

量程	分辨力	准确度
600V	1V	$\pm (1.0\%+3)$

输入阻抗: 10MΩ。
过载保护: 600Vp

2、交流电压测量

量程	分辨力	准确度
600V	1V	$\pm (1.5\%+5)$

输入阻抗: 输入阻抗约为10MΩ
过载保护: 600Vp
显示: 正弦波有效值(平均值响应)
频率响应: 50~400Hz

3、交流电流测量

UT200A

量程	分辨力	准确度
2A	0.001A	$\pm (2.5\%+12)$
20A	0.01A	$\pm (2\%+5)$
200A	0.1A	$\pm (1.5\%+5)$

UT200B

量程	分辨力	准确度
20A	0.01A	$\pm (2\%+5)$
200A	0.1A	$\pm (1.5\%+5)$
600A	1A	$\pm (2\%+8)$

显示: 正弦波有效值(平均值响应)

频率响应: 50~60Hz.

4、电阻测量

量程	分辨力	准确度
20kΩ	10Ω	$\pm (1.0\%+4)$

过载保护: 600Vp

5、通断测试

量程	分辨力	说明
\blacktriangleright	1mV	显示二极管正向电压值(近似值), 单位“mV”
$\cdot\cdot\mid$	1Ω	导通电阻≤10Ω 时机内蜂鸣器响, >10Ω 时可响可不响, 显示电阻近似值, 单位“Ω”

过载保护: 600Vp

十. 保养和维修

▲ 警告: 在打开仪表后盖之前, 应确定电源已关闭; 表笔已离开输入端口和被测电路。

1. 一般的保养和维修

- * 清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂, 切忌用化学溶剂擦拭表壳。
- * 如发现仪表有任何异常, 应立即停止使用并送维修。
- * 在有需要对仪表进行校验或维修时, 请由有资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。
- * 不使用时应关断仪表的电源, 长期不用时应取出电池。


* 存放仪表应避免潮湿, 高温和强电磁场。

2. 更换电池**▲ 警告:**

- a. 当开机无显示时, 建议先更换内置电池。
- b. 当电池电压<7.5V时或当LCD显示欠压“”提示符时, 应即时更换内置电池否则会影响测量精度。
- c. 电池规格: 6F22 9V

操作步骤: (见图7)

1. 本产品关机, 请移开位于输入端之测试棒。
2. 将本产品面板朝下, 并旋开电池盒螺丝, 拔下电池盖, 取出电池。
3. 安装新的电池后, 装上电池盖, 并锁上螺丝即可。

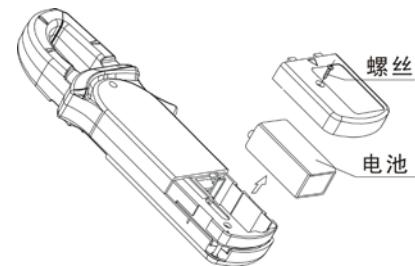

(图 7)

** 本说明书内容若有变更, 恕不另行通知 **

优利德

优利德科技(中国)有限公司

地址: 中国广东省东莞松山湖高新技术产业
开发区工业北一路6号
电话:(86-769)8572 3888
传真:(86-769)8572 5888
电邮:info@uni-trend.com.cn
邮编: 523 808